

Секретно

Экз. № 1

НАЧАЛЬНИКУ 3 ОТДЕЛА КГБ ПРИ СМ
ЛИТОВСКОЙ ССР
ПОЛКОВНИКУ

тов. ГРИШЕЧКИНУ А.Д.
г. Вильнюс

2 УПРАВЛЕНИЕ
КГБ при СМ Лит. ССР
№ 2/3183
9. 1978 г.

О выходе из строя маслососа высокого давления в цехе 3-ей очереди аммиака Ионавского завода азотных удобрений 13 мая с.г.

Как сообщалось Вам по телефону оперативной связи 13 мая 1978 г. вышел из строя маслосос высокого давления "Денисон", в связи с чем аварийно был остановлен компрессор японского производства синтез-газа поз. 40I, и тем самым прерван процесс производства аммиака.

Исследование причин выхода из строя маслососа "Денисон" показало, что в маслобак компрессора попал щелочной раствор моноэтаноламина.

С целью установления истинных причин попадания в маслобак моноэтаноламина, по нашей просьбе гл. инженером ЗАУ т. Лубисом была создана комиссия, в которую включены и наши агенты "Добилас" и "Пятрас", являющиеся высококвалифицированными специалистами.

Комиссия установила, что раствор моноэтаноламина попал в маслобак при остановке цеха 8 мая 1978 г., когда грязный азот был подан в абсорбер моноэтаноламиновой очистки для продувки системы трубопроводов. Упавшее давление грязного азота в трубопроводной сети завода при максимальном уровне раствора в абсорбере, раствор попал в трубопровод грязного азота, а с ним во все блоки, тем самым и в маслобак компрессора синтез-газа поз. 40I.

Таким образом, виновниками аварии являются проектная организация ГИАП (Государственный институт азотной промышленности), допустившая несовершенство проектной схемы азота и администрация заводского цеха, неусмотревшая возможность попадания раствора в маслобак, частично нарушившая инструкцию подачи грязного азота в абсорбер.

НАО ПРОСМОТРЕНО
БЕЛЯКОВ

